

FOGLIA サドルバック#58109のアタッチメント内のナット交換方法について

2011年5月27日
株式会社トップ

この度、弊社にて販売しております、Fogliaサドルバック#58109におきまして、一部の商品にサドルへの固定アタッチメントに内蔵されているナイロンナットが逆に挿入されている商品がある事が判明致しました。
このままの状態ですと、サドルへの固定が出来なくなっております。
つきましては、以下の手順にてナイロンナットの入替をお願いいたく、ご案内させて頂きました。
お客様にはご迷惑と、お手数をお掛けする事をお詫び申し上げます。


【製品】 Foglia サドルバック#58109

JANコード:4938402581093

【製品画像】



【内容物画像】




バック内に入っております



対象部品です

【対象部品】 サドル固定アタッチメント内のナイロンナットが逆に入っております。
ナットが丸みを帯びて、中に樹脂が入っている面が見える状態が正しい向きとなります。

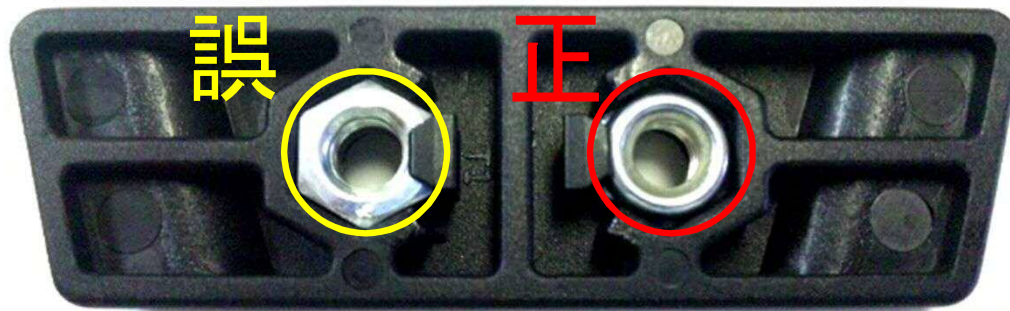

★ナット入替の手順

① 付属のボルトを、誤った向きのナットにねじ込みます。



② ナットを固定している「ツメ」の方向に軽くボルトを傾けて下さい。ナットが外れます。
力をかけ過ぎると「ツメ」が破損する恐れがございますので、ゆっくりと力をかけて下さい。



③ 外したナットを正しい向きで差し込んでください。「ツメ」の下にもぐりこませるように押し込みます。



ご不明な点がございましたら、株式会社トップ(044-777-4674)までお問い合わせ下さい。
ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、ご協力の程、お願い申し上げます。
今後とも弊社製品をよろしく願ひ致します。